

Весовой индикатор



Руководство Пользователя

Содержание

1	Назі	начение к	НОПОК		3
2	Техн	нические	Характеристикі	и	4
3	Пер	едняя и 3	адняя Панели.		5
	3.1	Перед	няя панель		5
	3.2	Задня	я панель		6
4	Уста	ановка			7
	4.1	Разъел	v тензодатчика	3	7
	4.2	Габарі	итные Размеры	I	8
5	Уста	ановка Па	раметров Упра	вления Индикатором	9
	5.1		Բրն	Параметры Управления Индикатором	10
	5.2	じじ	5 :	Установка Параметров RS-232	12
6	Кал	ибровка			16
	6.1		(SP	Параметры Весов	17
	6.2	-02	(AL	Калибровка Грузом	20
	6.3	Устано		ооведения Калибровки	
	6.4	-04		Функции	
	6.5	Coofu	-	ках	2
7			•	KdX	
′	7.1	•	•	Животных	
	7.1			нного Взвешивания	
	7.2			пого взвешивания	
	7.4		•	точности HR	
8				104110617111	
9		• •			
•	9.1	•		оов В Заводские	
	9.2			правления в Заводские	
	9.3	•		1	
		9.3.1	•	ı Программы	
		9.3.2		F	
		9.3.3		пок	
		9.3.4	•	ия АЦП	
		9.3.5		ROM	
		9.3.6		оты часов (не во всех версиях)	
		9.3.7		ледовательного Интерфейса RS-232	
пь.			OEDVALIME CI		22

Version: July 2009

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ

Риск поражения электрическим током, не допускайте к подключению неквалифицированный персонал.



ВНИМАНИЕ

Риск поражения электрическим током, не разбирайте индикатор.



ВНИМАНИЕ

Неправильно подключенное заземление может вызвать выход из строя индикатора.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Калибровку и настройку должен проводить квалифицированный персонал.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Выключайте прибор перед подключением разъемов.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Элементы, использующиеся в DP 100 чувствительны к электростатическому напряжению (ESD). Принимайте меры для транспортировки, хранения и использования к ESD-чувствительным компонентам.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не применяйте для очистки индикатора растворители. Защищайте индикатор от попадания вовнутрь воды и образования конденсата.

1 Назначение кнопок

Назначение	Действие	Описание
Установка Параметров управления	Нажать и удерживать Е МТЕР , и нажать	См. п. 5.
Установка Параметров весов	Перевести переключатель калибровки в положение ON	Установка десятичной точки, НПВ, дискретности, слежения нуля, фильтра и т.д. См. п. 6.1 .
Калибровка	Перевести переключатель калибровки в положение ON	См. п. 6.2 .
Тестирование	После включения индикатора нажать и удерживать +	См. п. 0 .
Сброс в Заводские установки всех параметров	Перекл. переключатель калибровка в ON, и нажать и удерживать	См. п. 9.1 .
Сброс в Заводские установки Режима весов	После включения при тестировании нажать и держать	См. п. Ошибка! Источник ссылки не найден

2 Технические Характеристики

Аналоговая Часть

◆ Питание датчиков :5 В пост. ±5% 60 мА (До 4-х датчиков по 350 Ω)

◆ Максимальный РКП : 3 мВ/В

◆ Чувствительность
 ∴ 0.15 µB/d или больше.
 ◆ Скорость опроса
 ∴ 120 изм/с (max.)

◆ Разрешение АЦП : 20 bits

Цифровая Часть

◆ Индикация : ЖКИ, 6 разрядов, 25.4 x 10 мм (В x Ш), LED подсветка

◆ Частота отображения : 50 Гц (max)

◆ Диапазон значений : - 999 999 ~ 999 999
 ◆ Дискретность : 1, 2, 5, 10, 20, 50

◆ Десятичная точка : 0, 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000

Память : Параметры прибора и калибровка хранится в

энергонезависимой памяти EEPROM.

Последовательный интерфейс

◆ RS-232 для подключения к ЭВМ или принтеру

Напряжение питания

◆ Блок питания : Вход 230 В АС 50 ~ 60 Hz

Выход 9 В DC / 1000 мА

◆ Батарейки : Размер АА (5 шт.)

◆ Максимальная потр. мощность :110 мА (4 тензодатчика + подсветка + RS-232)

Другое

◆ Рабочая температура
 ⋮ 0 ~ 40 °C
 ◆ Допустимая влажность
 ⋮ < 85% R.H.


• Размер (В \times Д \times Ш) (мм) : 193 \times 49.5 \times 94.4 (корпус прибора)

 $225 \times 60 \times 134.7$ (с креплением к стене)

♦ Macca : 1500 г

3 Передняя и Задняя Панели

3.1 Передняя панель

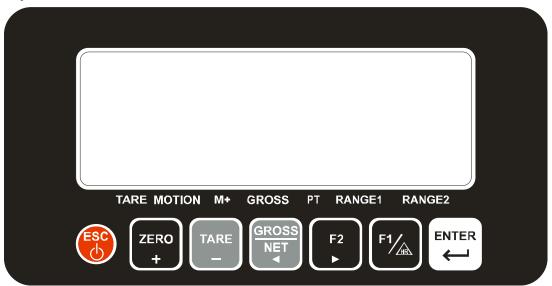

Индикаторы:

TARE: Tapa

MOTION : Нестабильные показания М+ : Режим суммирования

GROSS : Брутто

РТ : Ввод тары в ручную

RANGE1 : Первый диапазон взвешивания: диапазон 1 RANGE2 : Второй диапазон взвешивания: диапазон 2

Клавиатура:



- 1) Кнопка Вкл / Выкл. Для выключения индикатора нажать и держать 3 с.
- 2) Выход из режима настроек.



- 1) Обнуление.
- 2) Увеличение значения мигающего разряда при вводе значения.



- 1) Ввод тары.
- 2) Уменьшение значения мигающего разряда при вводе значения.



- 1) Переключение режимов Брутто / Нетто.
- 2) Передвижение курсора на один разряд влево.



- 1) Функциональная (FNC-02 & FNC-03).
- 2) Передвижение курсора на один разряд вправо.




Функциональная (FNC-02 & FNC-03).



Ввод.

www.utilcell.com.ua


3.2 Задняя панель

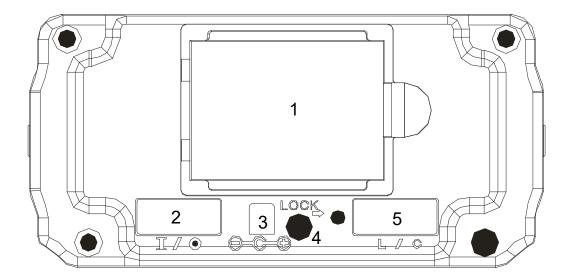

- 1. Отсек для батарей
- 2. Разъем интерфейса RS-232
- 3. Разъем питания 9. В пост.
- 4. Переключатель калибровки
- 5. Разъем подключения тензодатчиков


4 Установка

4.1 Разъем тензодатчика

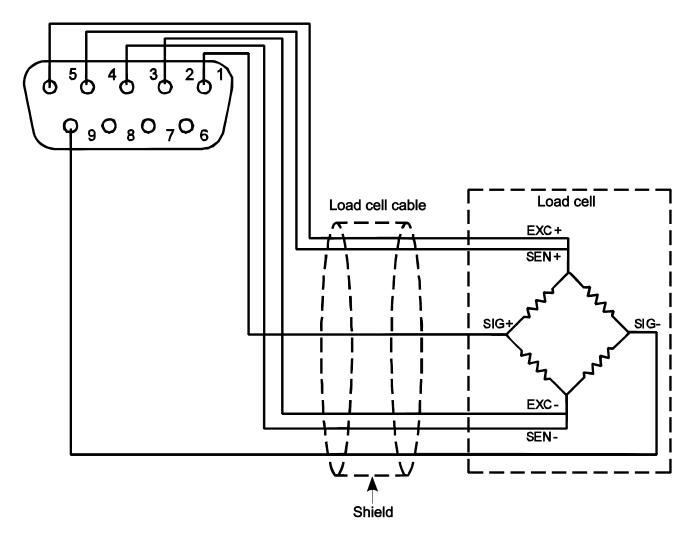


4-пре	оводное подключение	6-пр	6-проводное подключение		
Nº	Сигнал	Nº	Сигнал		
1	SIG +	1	SIG +		
2-3	EXC-	2	EXC-		
4-5	EXC+	3	SEN-		
6-7-8	SHIELD	4	SEN+		
9	SIG-	5	EXC+		
20	2 2 2. 2. / EVC SENSE \ 4. E	6-7-8	SHIELD		
•	онтакт 2-3 (EXC- и SENSE-), 4-5 и SENSE+) и 6-7-8 (SHIELD)	9	SIG-		
(EXC+)	4 SENSE+) И 0-7-8 (SHIELD)	Замкнуть контакт 6-7-8 (SHIELD)			


4.2 Габаритные Размеры

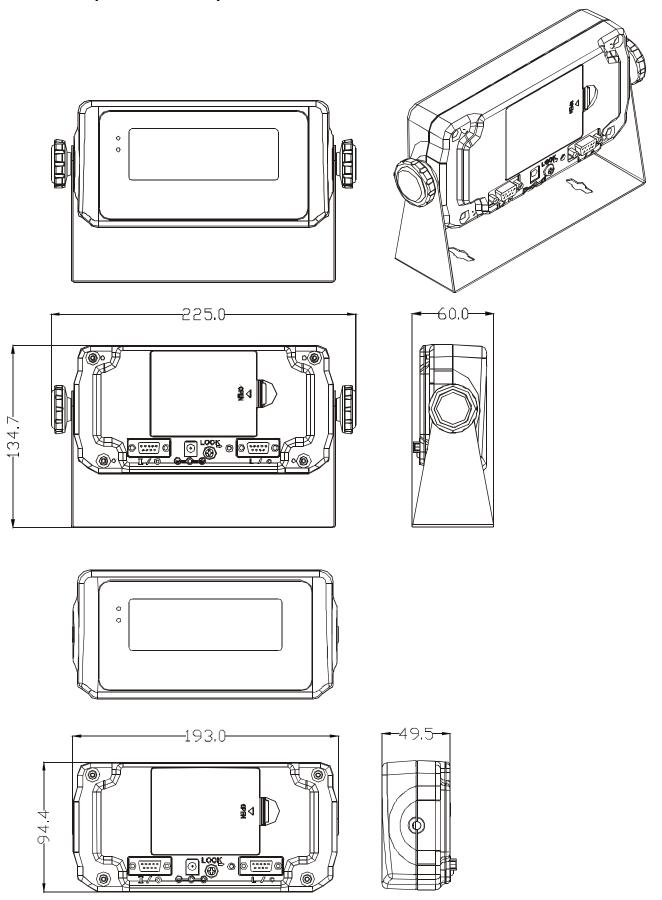

5 Установка Параметров Управления Индикатором

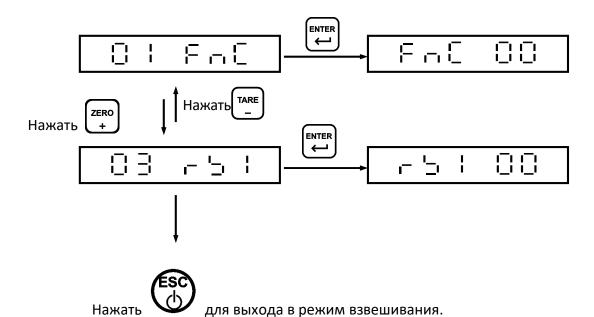

5.1 🗔 🖟 🗁 💆 Параметры Управления Индикатором

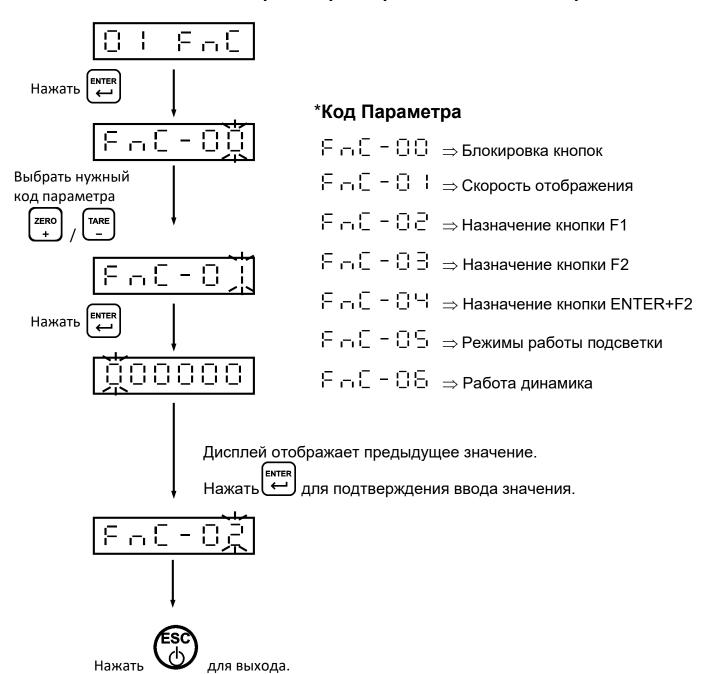




🗗 Параметры управления индикатором

_	Ī		Устанавливаемое значение	
Параметр	Назначение	Параметр	Описание	Заводские
FNC-00	Блокировка кнопок	0000 ↓ 1111	0 ON 0000 (с лева на право): 1 OFF tare GROSS F2 F2 F2 F2	0000
		0	Без ограничения	
		1	20 изм./с	
FNC-01	Скорость отображения	2	10 изм./с	1
	Отображения	3	5 изм./с	
		4	1 изм./с	
		0	Печать	
		1	Переключение единицы измерения	
FNC-02	l	2	М+ (суммирование и печать)	
	Назначение кнопки F1	3	МС (очистка сумматора)	5
		4	Масса / Сумма / Время суммирования	
		5	HR (Точность x 10)	
		6	Ручной ввод тары	
		0	Печать	
		1	Переключение единицы измерения	
	Назначение	2	М+ (суммирование и печать)	
FNC-03	кнопки F2	3	МС (очистка сумматора)	2
		4	Масса / Сумма / Время суммирования	
		5	HR (Точность x10)	
		6	Ручной ввод тары	
		0	Печать	
	Haavavava	1	Переключение единицы измерения	
FNC-04	Назначение комбинации	2	М+ (суммирование и печать)	0
	ENTER+F2	3	МС (очистка сумматора)	
		4	Масса / Сумма / Время суммирования	
		5	HR (Точность х 10)	
ENG OF	Режимы 0		Auto Backlight On (подсветка работает при отображении массы)	1
FNC-05	работы подсветки	1	Backlight On (подсветка включена всегда)	
	одобения	2	Backlight Off (подсветка выключена)	
FNC-06	Работа	0	Динамик выключен	1
1 INC-00	динамика	1	Динамик включен	1




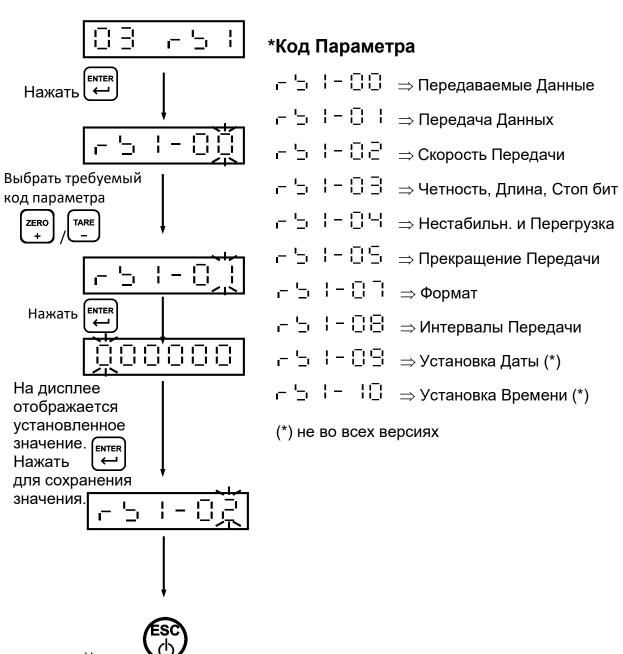



Код	Haanananna	Ус	танавлив	аемые Значения	Завод.
Параметра	Назначение	Значение		Описание	Установ.
		0	Ин	формация на дисплее	
		1		Брутто	
		2		Нетто	
RS1-00	Данные	3		0	
	да	4			
		5	Koz	Суммарную массу	
		6		 Талон	
		0		Тостоянная передача	
		1		ча данных по стабильности	
RS1-01	Передача	2		F1/ F2	0
K31-01	Данных		ì	ia ripir riantariiri 🕒 iinii 🦲	U
		3		о запросу (no address)	
		4	Режи	и по запросу (with address)	
		0		1200	
	Скорость	1		2400 4800	
RS1-02	Передачи	2		1	
		3			
		4		19200	
				No Parity	
		0	N、8、1	8 Bits Length 1 Stop Bit	
	Четность,	Четность,		Odd Parity,	
RS1-03	Длина,	1	0、7、1	7 Bits Length,	2
	Стоп бит			1 Stop Bit	
		2	E、7、1	Even Parity, 7 Bits Length,	
		2	L, /, 1	1 Stop Bit	
	Нестабильность	0		Передача данных	_
RS1-04	или Перегрузка	1	П	рекращение передачи	0
	_	0	Пс	лерегрузу (НПВ + 10d)	
RS1-05	Прекращение передачи	1		Перегруз / Недогруз	0
	передичи	1		(HΠB + 10d, 0 – 10d)	
RS1-07	Формат	0		Стандартный	0
	·	0	Как у ин	ндикатора CONDEC UMC 600	
		1		Постоянно 1 раз/с	
	Интервалы	2		2 pas/c	
RS1-08	передачи	3		5 раз/с	4
		4		10 раз/с	
		5		20 раз/с	
RS1-09	Установка Даты			ГГ.ММ.ДД	
RS1-10	Установка Времени			чч.мм.сс	

🗗 Формат Передачи Данных

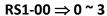



Заголовок 1

ST: Стабильный вес / US: Нестабильный вес / OL: Перегрузка

Заголовок 2

GS: Брутто / NT: Нетто / TR: Тара

Данные (8 разрядов)

Первый разряд передает знак "+ / -" значения массы. Остальные 7 разрядов, включая точку, передают взвешенное значение. Если выдается сигнал о Перегрузке (Заголовок 1: OL), значения не передаются за исключением "+ / -" и десятичной точки.

Единица Измерения

кг, lb (фунт), t

Конец Строки

CR и LF.

RS1-00 = 4

T N ,	1	2	3	CR	LF
-------	---	---	---	----	----

RS1-00 = 5

Т	W	,	+	1	2	3	4		5	6	k	g	CR	LF
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	----	----

RS1-00 = 6

D	Α	Т	E		:	2	0	Χ	Χ	/	Χ	Χ	/	Χ	Χ	CR	LF
Т	_	М	E		:	Х	Х	•	Х	Χ	•	Х	Χ	CR	LF		
G	R	0	S	S	:	+	1	2	3	4		5	6	k	g	CR	LF
N	Е	Т			:	+	1	2	3	4		5	6	k	g	CR	LF
Т	Α	R	E		:	+	1	2	3	4		5	6	k	g	CR	LF
Т	Ν				:	Х	Х	Χ	CR	LF							
Т	W				:	+	1	2	3	4		5	6	k	g	CR	LF

- Команды


Команда	Назначение	Команда	Назначение
READ / RW	Передача Массы	СТ	Сброс Тары
ZERO / MZ	Обнуление	RI	Передача Суммарной Масса
TARE / MT	Тара	Rm	Передача Суммарного Времени
NTGS	Переключение Брутто / Нетто	Rn	Дата
MG	Передача Брутто	Ro	Время
MN	Передача Нетто	AT	Суммарная Масса и Время
		DT	Сброс Счетчика Массы и Времени

- После посылки команды надо добавлять конц строки "CR (0DH) и LF (0AH)".
- **2** Если команда неправильная, для повтора "E" + "Command Unidentified".
- **©** Если установлен режим по запросу с адресом (RS1-01 = 4), добавьте "@ address" перед коммандой.

Пример: Когда RS1-06 = 1, для получения значения массы надо отправить комманду "@01RW (CR) (LF)".


6 Калибровка

Перевести переключатель калибровки в положение "ON". На дисплее отображается:

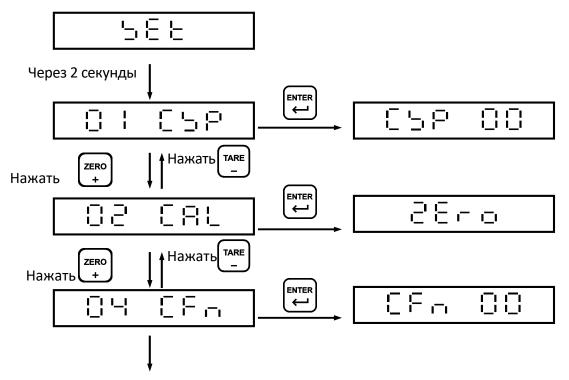

Перевести переключатель калибровки в положение "LOCK".

6.1 🗒 🕴 💆 🗀 🗀 Параметры Весов

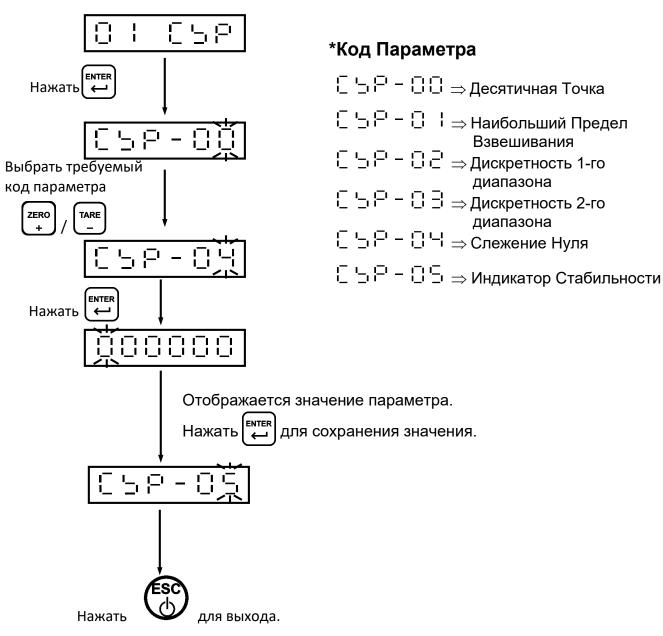



🗗 Параметры Весов

Код		Устан	авливаемые Значения	Завод.	
Параметра	Назначение	Значение	Описание	установки	
CSP-00	Положение Десятичной Точки		Описание на следующей странице	0	
CSP-01	Наибольший Предел Взвешива- ния	999 999 ↓ 000 000	Ввести наибольший предел взвешивания весов	999 999	
		1			
		2			
CSP-02	Дискретн. 1-го	5	Дискретн. 1-го диапазона	1	
C3F-02	диапазона	10	дискретн. 1-10 диапазона	1	
		20			
		50			
		1			
	П	2			
CSP-03	Дискретн. 2-го	5	Дискретн. 2-го диапазона	1	
65. 65	диапазона	10	дискретт 2 то диапазопа	-	
		20			
		50			
CSP-04	Слежение Нуля		Описание на следующей странице	0,25d/sec.	
CSP-05	Индикатор Стабиль- ности		Описание на следующей странице	0,25d/sec.	

🗗 Параметры Весов

CSP-00 Положение Десятичной Точки

Индикатор	Положение Точки			
8 0	Нет			
a 88	1 разряд			
8 000	2 разряд			
9 0000	3 разряд			
9 00000	4 разряд			

CSP-04 Слежение Нуля


Индикатор	Дискретность/Время
0.25 a	0.25 d / 1 s
0.5 d	0.5 d / 1 s
075 8	0.75 d / 1 s
	1d / 1 s
125 8	1.25 d / 2 s
IS 8	1.5 d / 2 s
(75 a	1.75 d / 2 s
2 8	2 d / 2 s
no	Нет

CSP-05 Срабатывание Индикатора Стабильности

Индикатор	Дискретность / Время	
0.25 a	0.25 d / 1 s	
0.5 d	0.5 d / 1 s	
0.75 8	0.75 d / 1 s	
	1d / 1 s	
125 8	1.25 d / 2 s	
15 8	1.5 d / 2 s	
(75 8	1.75 d / 2 s	
2 8	2 d / 2 s	
no	Нет индикатора	

6.2 🗔 🖹 🖺 📙 Калибровка Грузом

Алгоритм выполнения

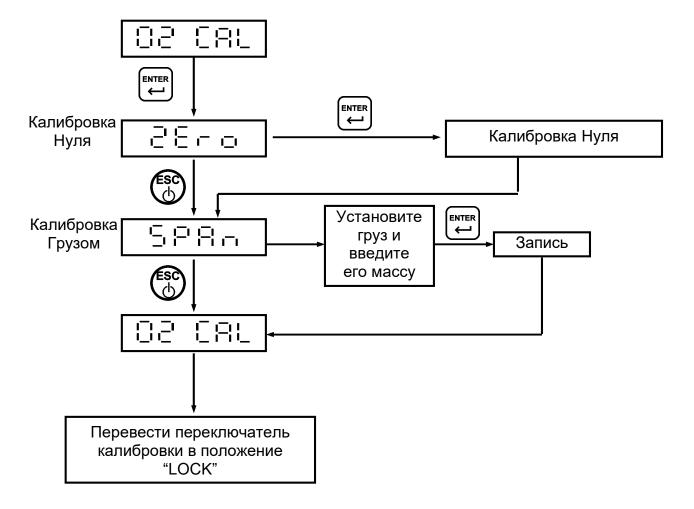


Калибровка Нуля

- а) При пустой платформе, после успокоения, нажмите на дисплее отображается "......". Время записи «нуля» около 5 секунд.
- b) Что бы пропустить калибровку нуля нажмите **Esc**

Калибровка Грузом

- а) Установите на платформу груз (гири) извесной массы. Вседите значение массы груза и после успокоения платформы нажать . На дисплее отображается "......". Время калибровки около 5 секунд.
- b) Чтобы прервать клибровку нажмите

6.3 Установка Пароля Проведения Калибровки

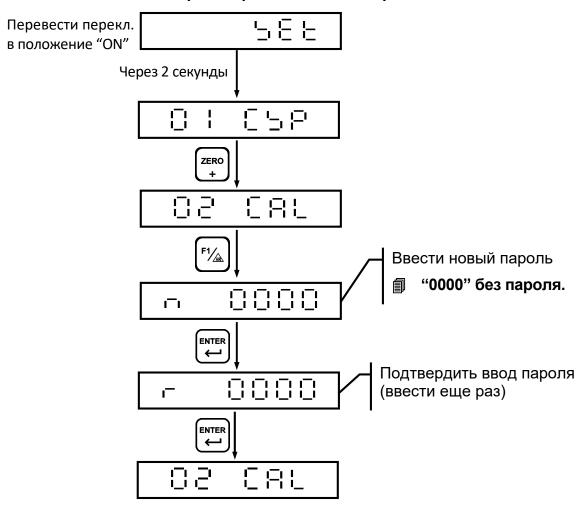

После установки пароля, при входе в режим калибровки, будет выводиться сообщение Г ц на 1 секунду, а затем СССС.
После ввода павильного пароля переходите в режим калибровки.


Если пароль ввели неправильно, выводится сообщение $\Xi \vdash \neg$.



ВНИМАНИЕ

Храните пароль в доступном только Вам месте.

6.4 🗀 🖰 🗆 Е 🗀 *Функции*

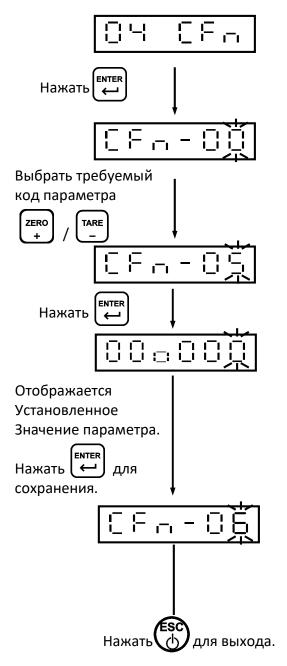

*Код Параметра

☐ ☐ ☐ □ □ □ ⇒ Работа Кнопок Таге и Zero При Нестабильных Показаниях ☐ ☐ □ □ □ □ ⇒ Обнуление Показаний при Включении
СБ□ - СС ⇒Диапазон Обнуления Показаний
[
СБпп − СБ
Бзвешивания животных □ □ □ □ ⇒ Режимы Взвешивания Животных
СБп−ББ ⇒ Диапазон Стабильного Значения в Режиме Взвешивания Животных
Режиме взвешивания животных — — — — ⇒ Скорость Измерения в Режиме Взвешивания Животных
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ⇒ Режим Двудиапазонного Взвешивания
□
Г Г г − Г
Переключения диапазона взвеш. — — — — — — Установка значения g (ускорение

свободного падения)

🗗 Значения Устанавливаемых Функций

Код	Franchis :	Уста	Завод.		
Параметра	Function	Значение	Описание	Установки	
CFN-00	Работа Кнопок Tare и Zero При Нестаб.	1		1	
CFIN-00	Показ.	1	Выкл		
CFN-01	Обнуление Показаний при	0	Вкл	1	
CFN-01	Включении	1	Выкл		
CFN-02	Диапазон Обнуления Показаний	0% ~ 30%	0%: Во всем диапазоне 1% ~ 30%: НПВ × ± значение в %	2	
CFN-03	Цифровой Фильтр	0~5	Значение увеличивается	2	
	Частота	0	Вез ограничения		
CFN-04	Дискретизации в Режиме	1	20 изм/с	0	
CFIN-04	Режиме Взвешивания	2	10 изм/с		
	Животных	3	5 изм/с		
		0	OFF		
CFN-05	Режимы Взвешивания	1	Режим 1: Значение массы не отобр. при нестабильных показаниях	0	
	Животных	2	Редим 2: Вес отображается на дисплее всегда		
CFN-06	Диапазон Стабильного Значения в Реж. Взвеш. Животн.	0~100	Режим 2: Количество Дискрет	30	
		0	8 Гц		
	Скорость Измерения в Режиме Взвешивания Животных	1	16 Гц	2	
CFN-07		2	32 Гц		
		3	64 Гц		
	ЖИВОТНЫХ	4	128 Гц		
CEN OO	Режим	0	Multi – interval	0	
CFN-08	Двудиапазоного Взвешивания	1	Multi – range	0	
CFN-09	Частота Дискретизации АЦП	0~9	Чем выше значение, тем точнее	4	
CFN-10	Установка Колличества в для Переключения Диапазона Взвеш.	0 ~ 999 999	Колличество дскрет для 9 переключения с 1-го на 2-й 5 диапазон взвешивания		
CFN-11	Установка Значения G	9.78032 9.83218	установка значения в		

6.5 Сообщение об ошибках

(1) — — — Выход из строя Тензодатчиков или АЦП.

(2) — — — Значение массы калибровочного груза меньше или равно значению «нуля»

(3) — — — Дискретность отсчета слишком маленькая

(4) — — . Неправильный пароль

(5) — Значение массы выше допустимого значения для обнуления показаний

(6) Значение массы ниже допустимого значения для обнуления показаний


7 Специальные Функции

7.1 Режим Взвешивания Животных


☐ CFN-05 = 1

(Режим Взвешивания Животных Mode1: Значения массы неотображаются при нестабильных показаниях).


При пустой платформе на дисплее отображается:

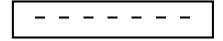

Когда находится животное на грузоприемной платформе, например масса его 20 г, на дисплее отображается:

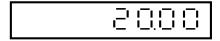

Если масса животного находится в диапазоне от 0 до 10d нажмите кнопку Enter для взвешивания, на дисплее отображается:

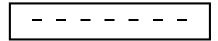


☐ CFN-05 = 2

(Режим Взвешивания Животных Mode 2: Вес отображается на дисплее всегда)

Установите параметры взвешивания в меню CFN-06 и CFN-07, на дисплее будет отображаться текущая масса животного.

После взвешивания весы переходят в нормальный режим взвешивания

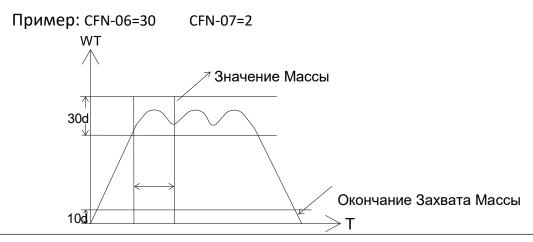


7.2 Режим Двухдиапазонного Взвешивания

Если установить дискретность в пункте CSP-02 не равную CSP-03 включается режим двухдиапазонного взвешивания.


☐ CFN-08 = 0 Multi - interval

Если CFN-10 = 5 000

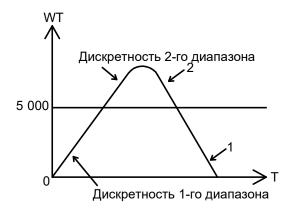

☐ CFN-08 = 1 Multi - range

Если CFN-10 = 5 000

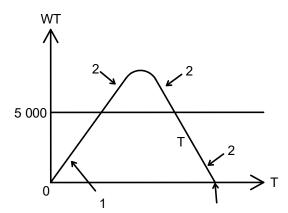


Возвращение обратно к нулю

7.3 Ввод Ручной Тары

☐ Если в одном из параметров FNC-02 или FNC-03 установлено значение 6. (Ввод ручной тары)

В режиме взвешивания, нажмите $[f_{a}]$ или $[f_{a}]$ (в зависимости от выбранного параметра FNC), на дисплее отображается:

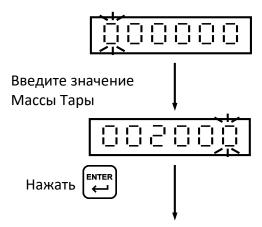

Возврат в режим взвешивания (индикатор РТ загориться)

Сброс значения массы тары

Когда вес брутто равен "0", нажмите для сброса значения.

7.4 Режим повышенной точности НК


☐ Если выбрать в функции FNC-02 или FNC-03 значение 5.

В режиме взвешивания, нажать или (в зависимости от устанвленной FNC), на дисплее отображается масса груза с дискретностью в 10 раз меньше чем в обычном режиме в течение 5 секунд.

8 Интерфейс

☐ Назначение контактов разъема RS-232

Разъема DB-9M

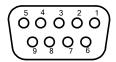

Контакт	Назначение
2	RXD
3	TXD
5	GND


9 Обслуживание

9.1 Сброс Всех Параметров В Заводские

- (1) Перевести переключатель калибровки в "ОN", при нулевых показаниях весов, нажать и удерживать ENTER
- (2) На дисплее отобразиться
- до появления сообщения 🗀 🗀 🗀 (3) Для подтверждения, нажать и удерживать Переведите переключатель калибровки в положение "OFF".

9.2 Сброс Параметров Управления в Заводские

(1) После входа в режим взвешивания, нажать и удерживать

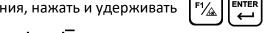

- <u> Մուն</u> , Բո (2) На дисплее отображается
- , выключить и включить прибор. (3) Для подтверждения нажать

9.3 Режим Тестирования

- (1) В момент прохождения тестирования после включения прибора нажмите и удерживайте
 - тестирования.
 - (3) Кнопки используются для выбора тестов.

для запуска теста, и для выхода нажать

Nº	Дисплей	Тест	
1	58 <i>-</i>	Вывод версии программы	
2	858	Тест дисплея	
3	888	Проверка кнопок	
4	840	Вывод значения АЦП	
5	888	Проверка EEPROM	
6	-80	Проверка работы часов	
7	232	Проверка интерфейса OP-1 RS-232	

9.3.1	Вывод Версии Программы	
	На дисплее отображается версия программы индикатора	0080xx

На дисплей выводятся символы от '_' до _' и ".".

9.3.3 Проверка Кнопок

Перевести переключатель калибровки в положение "ON" и нажимать попеременно все кнопки, на дисплее отображается или .

9.3.4 Вывод Значения АЦП

Выводится на дисплей значение АЦП индикатора.

9.3.5 Проверка EEPROM

При безошибочном прохождении теста выводится При ошибке выводится сообщение [] []

9.3.6 Проверка работы часов (не во всех версиях)

Нажать для входа в режим тестирования. На дисплее отображается дата в формате ГГ.ММ.ДД. Пример: "08.11.03" это 3 ноября 2008.

Нажать (для вывода времени в формате ЧЧ.ММ.СС.

Пример: "09.45.50" это 9 часов, 45 минут и 50 секунд.

9.3.7	Проверка Последовательного Интерфейса RS-232
	(1) Замкните контакт 2 и 3 на 9-и контактном разъеме D-SUB.
	Сообщение
	(2) При подключении к ЭВМ (protocol have to match), на мониторе будут отображаться цифры от '_' до _' при исправном интерфейсе.

Приложение 7-ОТОБРАЖЕНИЕ СИМВОЛОВ

Значение	Отображение	Значение	Отображение	Значение	Отображение
0		А		N	ΞĐ
1		В		0	ΞŌ
2		С		Р	8
3		D		Q	8
4		E		R	8
5	8	F		S	
6	CO	G		Т	
7	ÜΠ	Н	8	U	
8	<u> </u>	I		V	ŪΟ
9	Ü	J		W	
		К		Х	
		L		Υ	
°C		М		Z	

Гарантийные Обязательства

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Руководство пользователя.

Гарантийный срок, установленный фирмой-продавцом — 1 год со дня покупки. Данным гарантийным талоном продавец подтверждает отсутствие дефектов в купленном Вами изделии и обязуется обеспечить бесплатный ремонт в течение всего гарантийного срока. Гарантийные обязательства не распространяются на перенастройку исправного оборудования и замену расходных материалов.

Однако продавец оставляет за собой право отказа от гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных ниже условий гарантии, регулируемых законодательством Украины.

Условия гарантии:

Гарантия действительна только при наличии правильно и чётко заполненного гарантийного талона с указанием заводского номера изделия, даты продажи, печати продавца и сведений о Вашей организации.

Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока.

Изделие снимается с гарантии в случае нарушений правил эксплуатации, изложенных в Руководстве пользователя.

Изделие также снимается с гарантии в следующих случаях:

если изделие имеет следы постороннего вмешательства или ремонта в неуполномоченном сервисном центре, следы несанкционированного изменения конструкции или схемы изделия; если изделие имеет следы механических повреждений;

если поломка изделия вызвана попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, веществ, насекомых;

если повреждения вызваны стихией, пожаром, бытовыми факторами, молнией; если изделие вышло из строя вследствие несоответствия Государственным стандартам параметров питающих сетей или подключенного к изделию периферийного оборудования; если поломка изделия вызвана использованием нестандартных расходных материалов.

Адрес сервисного центра:

г. Харьков, 61072, ул. 23 Августа, 66 Тел./факс (057) 719-40-71,758-80-66, 758-63-26

e-mail: mail@utilcell.com.ua
web: www.utilcell.com.ua

Весовой индикатор DP 100	Продавец		
Серийный номер №			
Дата продажи «» 20 г.			

DP 100 Руководство Пользователя
Примечание